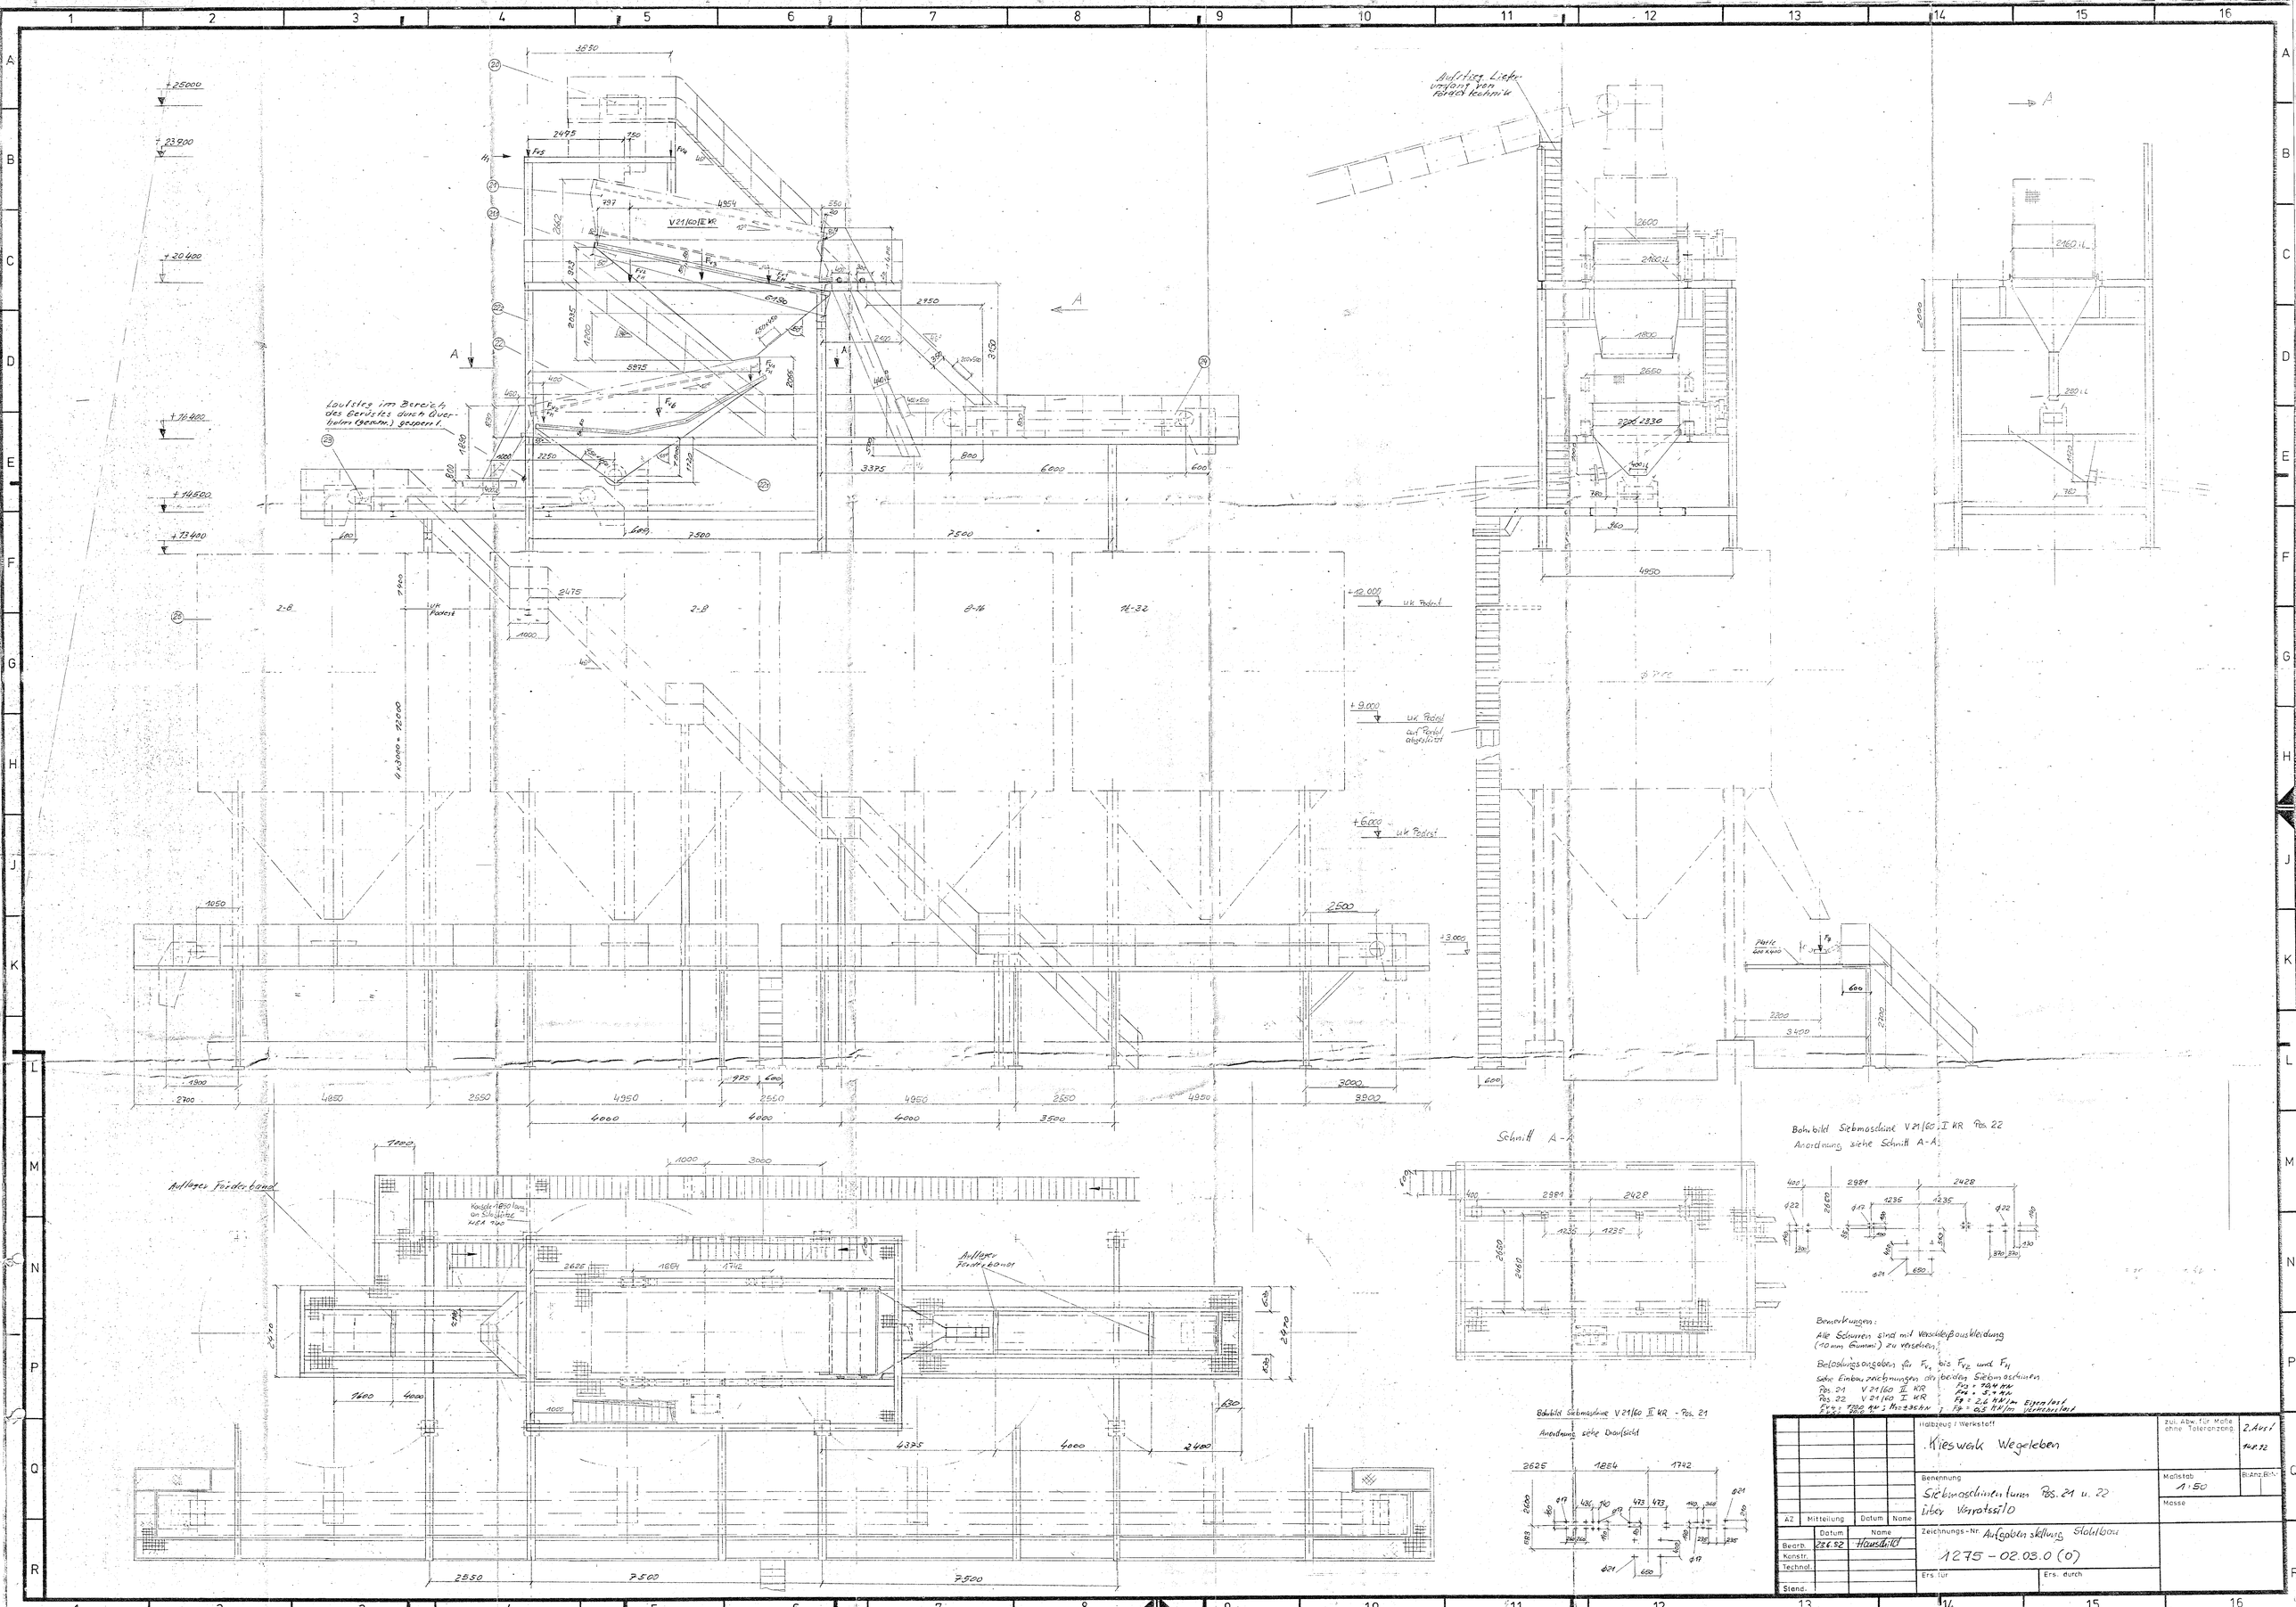

Laufsteg im Bereich des Gerüstes durch Querholm (geschw.) gesperrt.
Aufsteg Lieferumfang von Fördertechnik
Schnitt A-A
Bohrbild Siebmaschine V 21/60 I KR Pos. 22
Anordnung siehe Schnitt A-A
Bohrbild Siebmaschine V 21/60 II KR - Pos. 21
Anordnung siehe Draufsicht
Auflager Förderband
Auflager Förderbandt
Bemerkungen:
Alle Schurren sind mit Verschleißauskleidung (10 mm Gummi) zu versehen.
Belastungsangaben für F_{V1} bis F_{V2} und F_H
Siehe Einbauzeichnungen der beiden Siebmaschinen
Pos. 21 V 21/60 II KR
Pos. 22 V 21/60 I KR
F_{V4} = 1200 kN ; F_{V5} = 1800 kN ; F_{V6} = 2350 kN
F_{V3} = 10,4 kN
F_{V4} = 5,1 kN
F_g = 2,6 kN/m Eigenlast
F_g = 0,5 kN/m Verkehrslast
Halbzeug / Werkstoff
Kieswerk Wegeleben
Benennung
Siebmaschinenturm Pos. 21 u. 22 über Vorratssilo
Zeichnungs-Nr. Aufgabenstellung Stahlbau
1275 - 02.03.0 (0)
Maßstab 1:50
Masse
Bearb. 23.6.92 Hauschild
Konstr.
Technol.
Stand.
Ers. für
Ers. durch